

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Los Chuchas"	MERENDERO	BODEGA	19



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	1. San Pedro
Localización	Calle El Duende
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Merendero
Uso antiguo	Lagar
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de adobe
Tipo de cubierta	No tiene
Material de cubierta	
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

La mayor parte de la superficie de la parcela se encuentra sin edificar, tratándose de un patio cercado. Desde dicho patio se accede directamente a la bodega subterránea. Cuenta con un pequeño merendero, realizado en fábrica de bloque de cemento y con cubierta de fibrocemento.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar “Los Chuchas”	MERENDERO	BODEGA	19

2- LAGAR – sobre rasante

Dimensiones lagar (m)	3,6 x 3,6 x 1,8
Capacidad (cántaras)	1450
Longitud de palanca (m)	8


Elementos existentes

☐ Pila uva
 ☒ Pila mosto
 ☐ Cargadero
 ☐ Viga
 ☐ Pilón
 ☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido parcialmente
-------------------------------	---------------------------

Observaciones:

Sin restos del lagar sobre rasante. A mitad del cañón de acceso a la bodega quedan las huellas de la que podría tratarse de pila del mosto principal. Ya en el nivel de la galería subterránea, existe un espacio que se destinó a pila de mosto secundaria. Ambas pilas, junto con la pila de la uva situada en superficie, estarían conectadas en serie a través de canillas funcionando por gravedad.

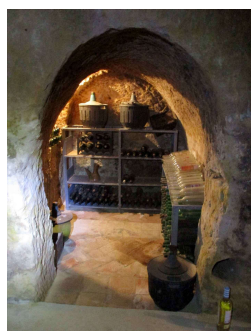

Pila mosto subterránea

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Los Chuchas"	MERENDERO	BODEGA	19

3- BODEGA - bajo rasante


ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	839 / 832	Desnivel (m)	7
Orientación	Oeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	32
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	Bóveda de hormigón		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución ramificada
Longitud de la cueva	Larga (>30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Arcos de piedra en sillería
Ventilación	Por cercera
Estado	Desprendimientos parciales


CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
Cota en superficie (m)	839	825		
Acabado	Ladrillo	Piedra		
Estado	Bueno	Bueno		

Observaciones:


Disposición de las naves en anillo. La primera nave a la izquierda cuenta con pavimento de hormigón, y comunica a través de un pequeño pasadizo con la primera nave de la derecha. Una de las naves del fondo cuenta con desprendimientos, en los que se aprecia la zona de contacto entre los estratos inferiores arenosos y los superiores arcillosos. En ese punto se cruza con la nave de otra bodega (posiblemente la 18, *El Duende*) cuyo acceso está impedido. Sobre la primera nave de la derecha existe un vacío situado bajo la carretera, constituyendo un serio riesgo. Foto de cercera 2 en anexo.

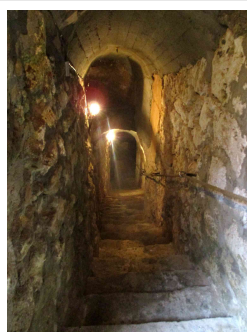

Acceso

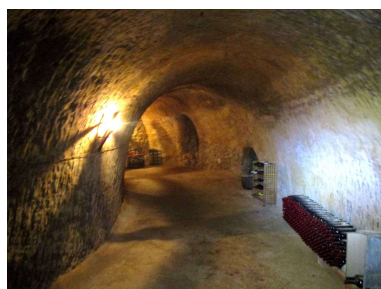

Nave subterránea

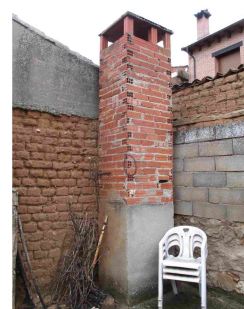

Cercera 1